

Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS)

## Weiserflächen-Netz Obwalden

**Forstbetrieb: Alpnach**

**Weiserfläche: Kl. Schlieren - Schwändli**

**Protokoll Zwischenbegehung ..... 12.10.2010..... (Datum)**

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Datum und Beteiligte der Zwischenbegehung .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Vorangehende Begehungen und Dokumentationen .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Ereignisse und ausgeführte Massnahmen seit der letzten Zwischenbegehung bzw. Dokumentation.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Aktueller Zustand und Veränderungen.....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Geplante Massnahmen und Schwerpunkte der Beobachtung.....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Diverses .....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Zeitpunkt nächste Zwischenbegehung bzw. Folgeaufnahme .....</b>	<b>4</b>

### Beilagen

- Formular 1 ergänzt
- Fotodokumentation
- Nachkalkulation ausgeführter Holzschlag
- .....
- .....

### Checkliste

- Markierungen nachgemalt
- Fotos wiederholt
- Protokoll der Begehung

## 1 Datum und Beteiligte der Zwischenbegehung

12.10.2010 Rolf Wallimann  
Roland Christen  
Beat Ettlin

## 2 Vorangehende Begehungen und Dokumentationen

Einrichtung der Weiserfläche: ..... 19.09.2007 ..... (Datum)  
letzter Kontrollgang: ..... --- ..... (Datum)  
letzte Zwischenbegehung: ..... 27.08.2008 ..... (Datum)  
Ausführung letzte Massnahmen: ..... Winter 08/09 ..... (Datum)

## 3 Ereignisse und ausgeführte Massnahmen seit der letzten Zwischenbegehung bzw. Dokumentation

(Beschreibung und Datum der Massnahmen / Ereignisse,  
Eintragen auf Kopie der Skizze Form 1)

Ereignisse: Schneedruck 3 Bu; 2 weitere Bu wurden ausserhalb der Weiserfläche festgestellt (siehe Skizze)

Ausgeführte Massnahmen: Holzschlag im Winter 2008/09

#### **4 Aktueller Zustand und Veränderungen**

(Beschreibung und Eintragen auf Kopie der Skizze Form 1 / Ergänzung der bisherigen Dokumentation)

- Stabilität:                   keine Hänger mehr  
                                    Restbestand relativ stabil
- Boden:                        keine starken Bodenverletzungen erkennbar (Holzerei)  
                                  keine weiteren Nachrisse oder Erosionstendenzen
- Verjüngung:                  Bu 10-40 cm auf der ganzen Fläche vorhanden; im unteren drittel jedoch verbissen  
                                  Es 10-40 cm viel vorhanden (verbissen)  
                                  Ah 10-40 cm vereinzelt vorhanden (verbissen)  
                                  Nu 10-40 cm vereinzelt  
                                  Ta Ansaamung (nicht verbissen)
- Konkurrenzvegetation:      Tollkirsche (*Atropa belladonna*) üppiger bewuchs auf der Krete im Westen

#### **5 Geplante Massnahmen und Schwerpunkte der Beobachtung**

(Kurzbeschrieb und vorgesehener Zeitpunkt geplanter Massnahmen, entsprechen die Massnahmen der ursprünglichen Planung? Anpassungen? Schwerpunkte und vorgesehener Zeitrahmen der Beobachtung)

geplante Massnahmen:      keine Massnahmen sind geplant

Schwerpunkte Beobachtung: Stabilität Restbestand  
                                  Boden (Nachrisse, Erosionsspuren)  
                                  Verjüngung  
                                  Konkurrenzvegetation (Tollkirsche)  
                                  Verbiss (Gemsen)

## 6 Diverses

7 Gemesen (davon 4 Junge) im unteren Bereich der Weiserfläche gesichtet.

## 7 Zeitpunkt nächste Zwischenbegehung bzw. Folgeaufnahme

Nächste Zwischenbegehung im Herbst 2012

## Waldbprojekt

Situationsskizze:		Situation		
Alpnach	Ort: U. Schloss Schenkenau	Weiserfl. Nr.	Fläche (ha): 1,25 ha	Datum: 19.09.07 Bearbeiterin: S. Wallmann, R. Vötsch, B. Loretz u. Hensel
Koordinaten: 660 860 / 1493 640	Meereshöhe: 640m	Beilagen: Form. 2 <input checked="" type="checkbox"/> Form. 5 <input checked="" type="checkbox"/> Form. 4 <input type="checkbox"/>	Pläne 1:5000 <input checked="" type="checkbox"/> Fotoprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> Andere:	

**Situationsskizze:**

**Waldfunktion(en):**

- Reitschule (Furtstreichung derer, fahrlässig)
- weitere Bereich = direkt zu Gewinn einbaubar

**Zieltyp:**

**Grund für Weiserfläche (Geltungsbereich u. Fragestellung):**

- Gefahr von Schwerenholz einwurf in die Weiße Schliere
- Waldbehandlung am direkt zu Gewinn einbaubar

**Bestandesbild (Profilskizze, Kurzbeschrieb):**

**Würfe + Brüche 2007-2008**

**ergänzt: 27.08.08/wm**

**mittlere Hardneigung 35° = 70°  
alle Hasse = schwäge länge  
Reaktionsfaktor schwäge => horiz. länge: 0,82**

**ergänzt: 12.10.2010**



Fotostandort 1 auf der NO-Seite der Kl. Schlieren, neben einem Stock markiert mit roter Farbe; Blick über die NO-Grenze in den unteren Teil der Weiserfläche (direkter Gerinnehang)

19.09.2007



F01 nach der Anzeichnung vom 27.08.2008 - vor Ausführung des Holzschlags  
27.08.2008



F01 nach Ausführung des Holzschlags

24.10.2009



F01

12.10.2010



Fotostandort 2 Blick Richtung WNW  
19.09.2007



F02  
27.08.2008



F02 nach Holzschlag  
24.10.2009



F02  
12.10.2010



Fotostandort 2 Blick Richtung NNW  
19.09.2007



F02 nach Holzschlag  
24.10.2009



F02

12.10.2010



Fotostandort 3 an der NW-Ecke der Weiserfläche; Blick Richtung N-Grenze der Weiserfläche

27.08.2007



F03

24.10.2009




F03

12.10.2010



Fotostandort 4 vier Meter südlich der NW-Ecke der Weiserfläche; Blick Richtung SSO  
27.08.2007

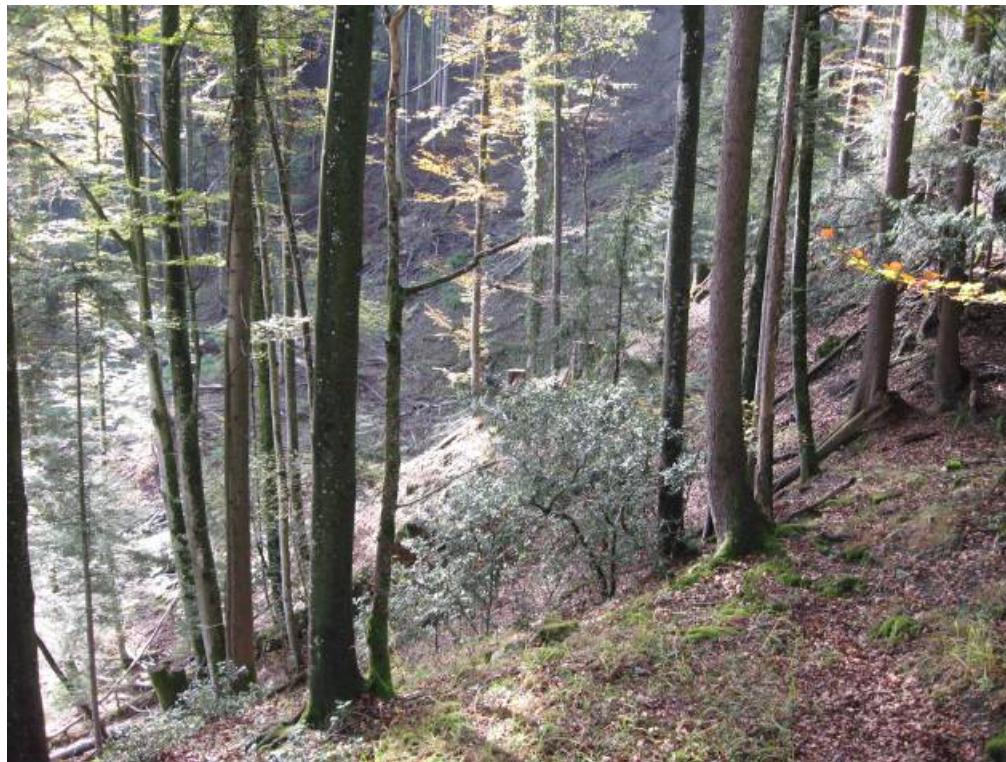

F04  
24.10.2009



F04

12.10.2010



Fotostandort 5 auf der W-Grenze der Weiserfläche (Krete) an einer Birke; Blick Richtung O

27.08.2007



F05

24.10.2009




F05

12.10.2010



Fotostandort 5 auf der W-Grenze der Weiserfläche (Krete) an einer Birke; Blick Richtung S  
27.08.2007

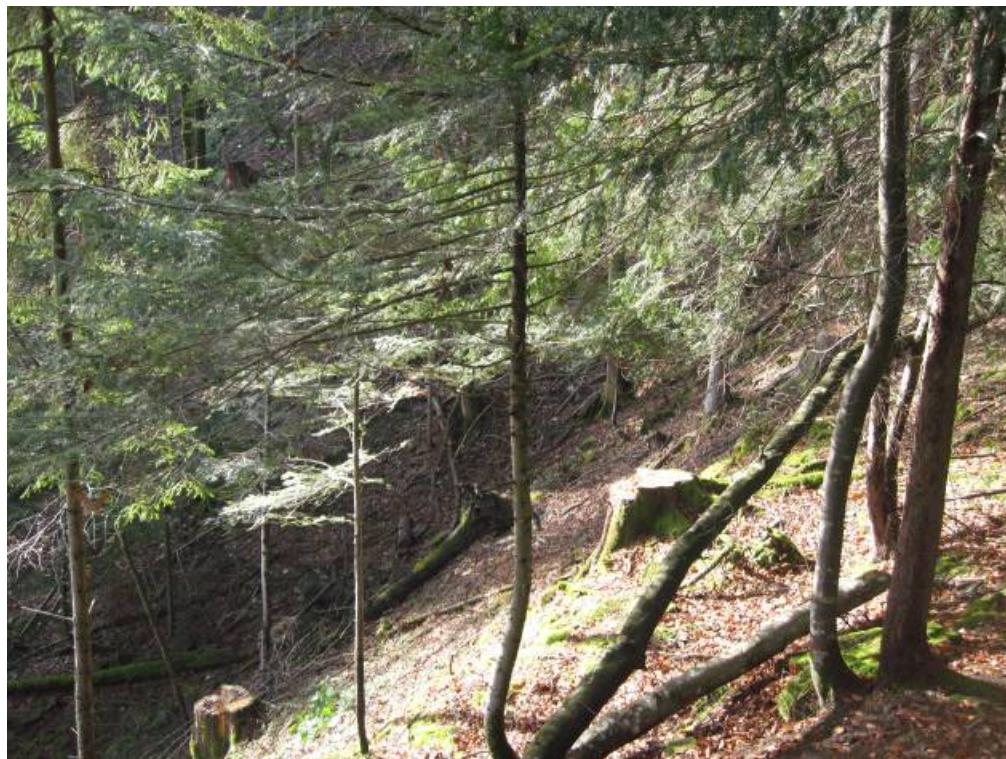

F05  
24.10.2009



F05

12.10.2010



Fotostandort 6 an der SW-Ecke der Weiserfläche; Blick Richtung O  
27.08.2007



F06  
24.10.2009



F06

12.10.2010



Fotostandort 7 etwas östliche der SW-Ecke; Blick Richtung NNO  
27.08.2007



F07  
24.10.2009



F07

12.10.2010